

EWTSPPlus 990

Программируемые электронные таймеры

by Schneider Electric

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



EWTSPPlus 990

● индикатор счетчика «cnt»	Мигает часто	Настройка параметров	● индикатор разделения значения	Горит постоянно	разделитель между часами/минутами, минутами/секундами, секундами/сотыми секунды
	Мигает	Идет отсчет		Горит постоянно	Выход Включен
● индикатор выхода 1 «out1»	Горит постоянно	Отсчет приостановлен	● индикатор выхода 2 «out2»	Погашен	Отсчет остановлен по завершении или сброшен
	Горит постоянно	Выход Включен		Погашен	Выход выключен
● индикатор выхода 2 «out2»	Горит постоянно	Выход Включен	ПОМНИТЕ: При включении прибор выполняет тестирование индикаторов; все индикаторы дисплея мигают несколько секунд позволяя убедиться в их исправности (целостности).		
● индикатор выхода 1 «out1»	Погашен	Выход выключен			

КНОПКИ

<p>ВВЕРХ</p> <p>Короткое нажатие</p> <ul style="list-style-type: none"> Прокрутка элементов меню Увеличение значения <p>Удержание не менее 5 секунд</p> <ul style="list-style-type: none"> Заданная оператором функция (смотри параметр H31) 	<p>ВНИЗ</p> <p>Короткое нажатие</p> <ul style="list-style-type: none"> Прокрутка элементов меню Уменьшение значения <p>Удержание не менее 5 секунд</p> <ul style="list-style-type: none"> Заданная оператором функция (смотри параметр H32) 	<p>РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ (ESC)</p> <p>Короткое нажатие</p> <ul style="list-style-type: none"> Возврат к предыдущему уровню меню Подтверждение значений параметров <p>Удержание не менее 5 секунд</p> <ul style="list-style-type: none"> Заданная оператором функция (смотри параметр H33) 	<p>SET (ВВОД)</p> <p>Короткое нажатие</p> <ul style="list-style-type: none"> Доступ 3 3-м рабочим точкам Подтверждение команд Доступ к меню Рабочих точек <p>Удержание не менее 5 секунд</p> <ul style="list-style-type: none"> Доступ к меню Программирования
--	---	--	---

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

⚡ ⚠ ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОЙ ВСПЫШКОЙ

- Полностью отключите электропитание от всего оборудования, в том числе подключенных устройств, до снятия любых крышек или дверей или до установки или демонтажа любых вспомогательных устройств, аппаратуры, кабелей или проводов.
- В указанных местах и условиях обязательно используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.
- Установите на место и закрепите все крышки, вспомогательные устройства, аппаратуру, кабели и провода.
- Для электропитания данного оборудования и любых связанных с ним изделий используйте источники электропитания подходящего напряжения.
- Не подключайте оборудование к сети напряжения напрямую, за исключением случаев, где это прямо указано.
- Для версии с питанием 12 В~ используйте изолированный источник питания, соответствующий SELV (Безопасное Очень Низкое Напряжение).
- Используйте батарейки с номинальным напряжением, которое соответствует спецификации.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

⚡ ⚠ ОПАСНОСТЬ

ОТСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ ПРИВОДИТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ УДАРУ

Затягивайте подключаемые кабели с указанным в спецификации моментом.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

MM ² in.	7 0.28							
MM ²	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.2...1	2 x 0.2...1.5	2 x 0.25...1	2 x 0.5...1.5
AWG	24...13	24...13	22...13	22...13	2 x 24...18	2 x 24...16	2 x 22...18	2 x 20...16
	Ø 3.5 мм (0.14 in.)			H•m	0.5...0.6			
				lb-in	4.42...5.31			

Таблица отображает тип и размер кабелей для винтовых клемм с шагом 5.00 мм (0.197 in.) или 5.08 мм (0.2 in.).

⚠ ОПАСНОСТЬ

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА ПЕРЕГРЕВА И ПОЖАРА

- Не используйте с нагрузками, не соответствующими указанным в технической спецификации.
- Не превышайте максимально допустимого тока; для больших нагрузок используйте контакторы соответствующей мощности.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

Данный прибор разработан для использования вне зон любой повышенной опасности.

⚠ ОПАСНОСТЬ

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА ВЗРЫВА

Устанавливайте этот прибор в зонах заведомо свободных от опасных включений в атмосфере.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

Электрическое оборудование должно устанавливаться, использоваться, наблюдаться и обслуживаться квалифицированным персоналом. EIWELL не принимает на себя никакой ответственности за любые последствия, вытекающие из использования данного материала.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕПРЕДВИДЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- При наличии угроз для персонала и (или) оборудования используйте подходящие системы взаимной блокировки.
- Установка и эксплуатация данного оборудования должны осуществляться в корпусе, пригодном для условий окружающей среды.
- Проводка и защита плавкими предохранителями силовой линии и выходных цепей должны выполняться в соответствии с местными и национальными нормативными требованиями к конкретному оборудованию с указанным номинальным током и напряжением.
- Не допускается использование этого оборудования для обеспечения функций машинного оборудования, критически важных с точки зрения безопасности.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте это оборудование.
- Не устанавливайте устройство в чрезвычайно влажном и/или загрязненном местах.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



НЕПРЕДВИДЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сигнальные цепи (Цифровых входов, связи и источника питания) должны прокладываться отдельно от силовых кабелей.




Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

УСТАНОВКА - РАЗМЕРЫ

Прибор разработан для установки на панель. Прорежьте отверстие 71x29 мм (2.80x1.14 in.) и установите в него прибор; закрепите его специальными поставляемыми фиксаторами. Не устанавливайте устройство во влажных и/или загрязненных местах; фактически оно предназначено для работы в местах с обычным или нормальным уровнем загрязнения. Оставьте место возле вентиляционных отверстий прибора для его соответствующего охлаждения.

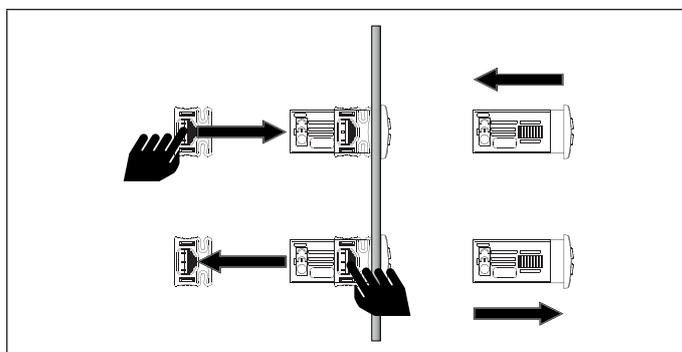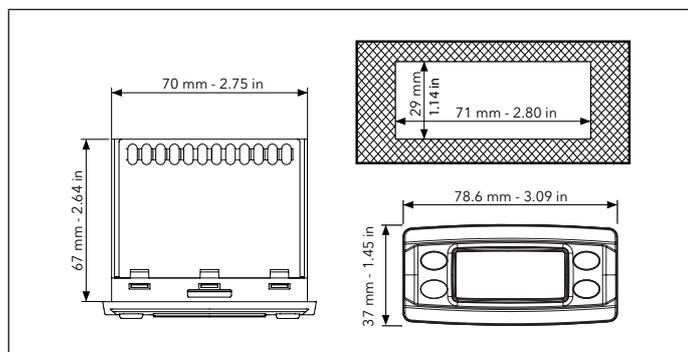

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

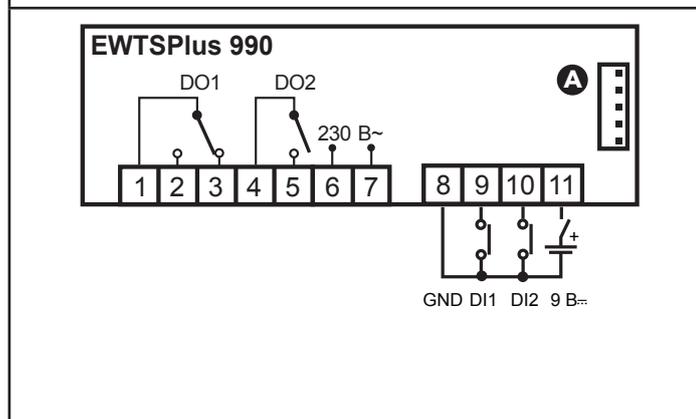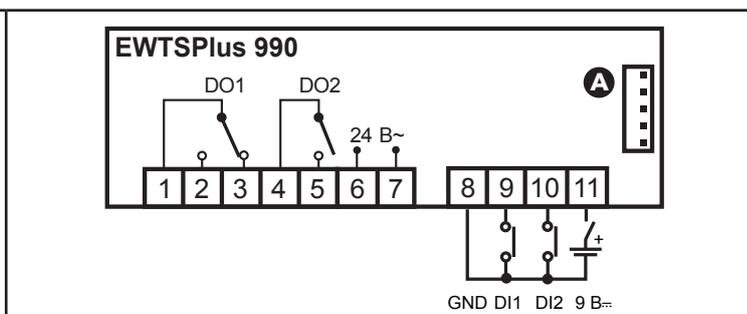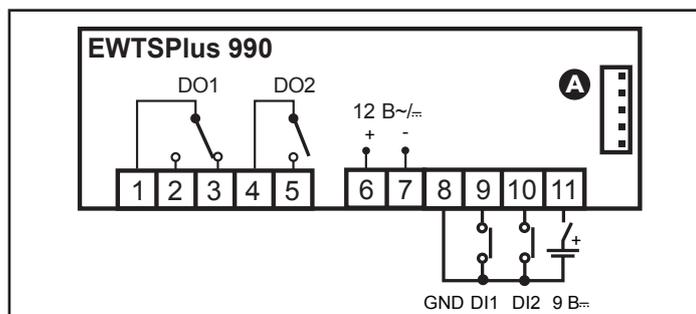

КЛЕММЫ

- | | |
|-------|---|
| 1-2 | Нормально Разомкнутые (НР) контакты реле DO1 смотри параметр H21 |
| 1-3 | Нормально Замкнутые (НЗ) контакты реле DO1 смотри параметр H21 |
| 4-5 | Нормально Разомкнутые (НР) контакты реле DO2 смотри параметр H22 |
| 6-7** | Источник питания |
| 8-9 | Цифровой вход DI1 смотри параметр H11 |
| 8-10 | Цифровой вход DI2 смотри параметр H12 |
| 8-11 | Внешняя батарейка под напряжение 9 В \pm (9 Vdc) |
| A | TTL порт для Карточки копирования и системы мониторинга TelevisSystem |
| ** | Выпускается в 3 вариантах по номиналу напряжения питания:
12 В \sim / \pm 10 % или 24 В \sim или 230 В \sim \pm 10 % 50 /60 Гц |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (EN 60730-2-9)

Классификация:	устройство электронного автоматического управления (не безопасное) для установки в оборудование
Установка:	на панель в отверстие размером 71x29 мм (+0.2/-0.1 мм) (2.80x1.14 in.) d
Тип действия:	1.B
Класс загрязнения:	2
Группа изоляционных материалов:	IIIa
Категория перенапряжения:	II
Номинальное импульсное напряжение:	2500 В
Температура:	Рабочая: -5 ... 55 °C (23 ... 131 °F) - Хранения: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Источник питания:	- 24 В~ или 230 В~ (± 10 % 50/60 Гц) - 12 В~/- (± 10%) 50/60 Гц - SELV (Безопасное Очень Низкое Напряжение): Используйте с соответствующим источником питания. Соблюдайте полярность для источника постоянного напряжения (В=).
Потребление:	3 ВА (для моделей с питанием 230 В~ / 24 В~-); 1,5 Вт (для моделей с питанием 12 В~/-)
Категория пожарной безопасности:	D
Класс программного обеспечения:	A

ПОМНИТЕ: сверяйте подаваемое напряжение питания с указанным на этикетке прибора; обращайтесь в офисы продаж для иного источника питания или мощности реле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Корпус:	корпус из пластика PC+ABS UL94 V-0, дисплей из поликарбонатного стекла, кнопки из термопластичной резины.
Размеры:	лицевая панель 78.6x37 мм (3.09x1.45 in.), глубина 59 мм (2.32 in.).
Влажность рабочая и хранения:	10...90 % RH (без конденсата).
Диапазон отображения:	9999 часов, 99 часов и 59', 99' и 59", 99" и 99 сотых секунды.
Цифровые входы:	2 конфигурируемых цифровых входа без напряжения.
Порт шины последовательного доступа:	TTL порт для Карточки копирования параметров и подключения к системе мониторинга TelevisSystem.
Цифровые выходы:	Для нормально разомкнутых (НР) контактов 8(4) А, для нормально замкнутых (НЗ) контактов 6(3) А с напряжением до 240 В~
Точность:	3.6 сек/час
Потребление:	• Источник питания 9 В~, • время работы от батарейки: зависит от модели; с батарейкой 9 В~/ 10 мА/час время работы 1 час, • потребление прибора при питании от батарейки: 10 мА. • Соблюдайте полярность батарейки.


ЗАДАНИЕ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ

EWTSPPlus 990 позволяет задать 3 времени, т.е. **t1**, **t2**, **t3**. Для настройки рабочих точек коротко нажмите кнопку **set** и на дисплее появится метка **t1** при частом мигании индикатора 'cnt'.

Для выбора двух других рабочих точек **t2** и **t3**, используйте кнопки  и .

Для изменения рабочей точки коротко нажмите **set** на ее метки и используя кнопки  или  измените значение на желаемое.

Выход из режима изменения рабочих точек осуществляется автоматически, если кнопки не нажимаются более 15 секунд или по короткому нажатию кнопки . На дисплее отобразится состояние ведущегося в данный момент отсчета. Настройку времен рабочих точек можно осуществлять в любой момент времени независимо от того запущен ли данный отсчет или нет.

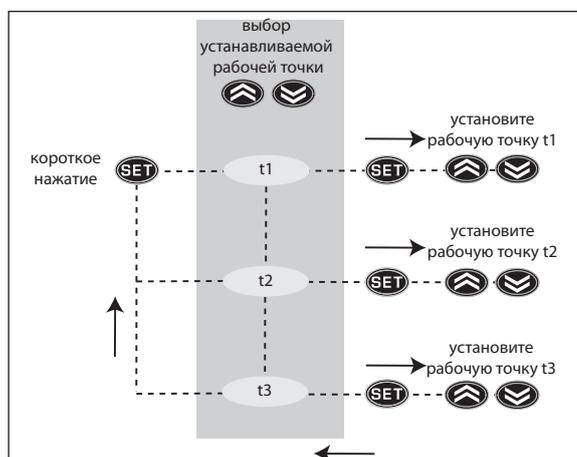

МЕНЮ 'ПРОГРАММИРОВАНИЯ'

Для доступа к меню 'Программирования' удерживайте кнопку **set** нажатой не менее 5 секунд. Если задан ПАРОЛЬ доступа, то он будет запрошен: **PA1** для параметров 'Пользователя' и **PA2** для параметров 'Инсталлятора' (смотри раздел 'ПАРОЛИ').

Параметры "Пользователя": Кнопками  или  пролистайте все папки меню программирования, которые включают только параметры уровня «Пользователя» (1).

Параметры "Инсталлятора": После получения доступа кнопками  и  пролистайте метка папок текущего уровня.

Откройте нужную папку коротким нажатием **set**. Кнопками  и  пролистайте метки параметров папки и выберите нужный коротким нажатием кнопки **set**. Кнопками  и  измените значение и сохраните внесенные изменения коротким нажатием **set**.

ПОМНИТЕ: Снимите питание с контроллера и подайте заново при каждом изменении параметров конфигурации.

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Клавиатуру можно заблокировать параметром **LOC** (смотри папку с меткой **dis**). Когда клавиатура заблокирована, то у Вас сохраняется доступ к меню Программирования через длинное нажатие кнопки **set** (в том числе и для снятия блокировки). При блокировке Вы можете просматривать Рабочие точки, но их изменение недоступно.

ПАРОЛИ

Доступ к параметрам уровней как Пользователя так и Инсталлятора можно ограничить Паролями. Пароли задаются установкой параметров PA1 (пароль Пользователя) и PA2 (пароль Инсталлятора) в папке Дисплея с меткой **dis**. Пароли активизируются при установке их параметров в отличные от нуля значения (PA1 и/или PA2≠0).

Пароль PA1: защищает доступ к параметрам уровня Пользователя. По умолчанию пароль не активизирован (PA1=0).

Для доступа к меню «Программирования» удерживайте нажатой кнопку **set** не менее 5 секунд. Если задан, то ПАРОЛЬ уровня Пользователя (1) будет запрошен. Если пароль активизирован (PA1≠0), то необходимо будет ввести его значение. Для ввода правильного значения пароля используйте кнопки  и , затем, нажмите **set** для подтверждения.

Пароль PA2: защищает доступ к параметрам уровня Инсталлятора. По умолчанию пароль не активизирован (PA2=0).

После доступа к меню Программирования уровня Пользователя пролистайте папки меню кнопками  и  до метки **CnF**.

Коротким нажатием **set** откройте папку **CnF**, откуда и осуществляется ввод пароля PA2. Для этого пролистайте параметры папки до метки ввода пароля PS2 (не путайте с параметром PA2) и нажмите коротко **set**, на дисплее высветится значение 0. Для ввода правильного значения пароля используйте кнопки  и , затем, нажмите **set** для подтверждения и получения доступа к параметрам уровня Инсталлятора (2).

ПОМНИТЕ: Если пароль введен неправильно, то прибор снова отобразит метку PA2 приглашая повторить ввод пароля.

На любом уровне меню после нажатия кнопки  или по истечении 15 секунд от последнего нажатия кнопок Вы вернетесь к дисплею предыдущего уровня меню с сохранением последнего редактировавшегося значения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧКИ КОПИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Карточка копирования параметров подключается к порту шины последовательного доступа (TTL) и позволяет быстро запрограммировать параметры прибора.

Получите доступ к параметрам уровня Инсталлятора после ввода пароля PA2, пролистайте папки меню кнопками  и  до метки папки **FPr**.

Откройте папку коротким нажатием **set**, кнопками  и  пролистайте метки функций и запустите нужную коротким нажатием **set** (например, **UL**).

- **Выгрузка (UL):** Выберите метку **UL** и коротко нажмите **set**. Данная функция выгружает параметры с прибора на карточку копирования. При успешном завершении операции на дисплее появится метка **y**, а при ошибке ее выполнения метка **n**.
- **Формат (Fr):** Данная команда позволяет отформатировать карточку копирования параметров под данный тип прибора (рекомендуется при первом использовании карточки или при отличии типа прибора, с которым она использовалась ранее). **ПОМНИТЕ:** функция **Fr** удаляет все данные с карточки и отменить эту операцию невозможно.
- **Загрузка:** Подключите Карточку копирования к выключенному прибору. При подаче питания запустится автоматическая загрузка параметров с карточки копирования в прибор. После тестирования индикаторов на дисплее появится метка **dly** при успешном выполнении операции или метка **dLn** при возникновении ошибки.

ПОМНИТЕ: Сразу после загрузки параметров прибор начинает работу с новым набором параметров, который только что был загружен.

Загрузка с подачей питания

Подключите Карточку копирования к выключенному прибору. При подаче питания запустится автоматическая загрузка параметров с карточки копирования в прибор. После тестирования индикаторов, который длится порядка 5 секунд, на дисплее появится метка:

- **dly** при успешном выполнении загрузки параметров с карточки;
- **dLn** при возникновении ошибки во время выполнения загрузки параметров с карточки.

ПОМНИТЕ:

- Сразу после загрузки параметров прибор начинает работу с новым набором параметров, который только что был загружен.
- Смотрите папку **FPr** в таблице Параметров и описание ее функций.

РАБОТА

КОМАНДА СЧЕТА

Запуск и остановка счета осуществляется нажатием кнопки  (если она сконфигурирована как СТАРТ/СТОП параметром H33=1), или входом CNT EN (РАЗРЕШЕНИЕ СЧЕТА). Счет перезапускается входом RESET (СБРОС) или кнопкой, сконфигурированной для перезапуска счета.

Действие кнопки , сконфигурированной как СТАРТ/СТОП, и входа CNT EN (РАЗРЕШЕНИЕ СЧЕТА) контролируется состоянием параметров P10 и P09 соответственно (см. ПАРАМЕТРЫ).

Вход RESET (СБРОС) всегда останавливает и сбрасывает счетчик и имеет приоритет над другими командами. Пока функция сброса активна счет не может начаться. На дисплее отображается часто мигающая метка **rloc** вместо обычного дисплея отображения счета. Параметр P08 определяет работу прибора при прерывании питания (см. ПАРАМЕТРЫ). Если прибор может продолжать счет и после прерывания питания, то единственной доступной командой в этом режиме является команда сброса, которая может подаваться кнопкой  (если она сконфигурирована как СБРОС параметром H33=2).

Счет нельзя запустить заново, если он был остановлен в режиме питания от батарейки.

ОТображение на дисплее

Индикатор set/cnt используется для отображения состояний прибора:

- идет программирование параметров (мигает часто);
- выполняется счет (мигает редко);
- счет прерван до его завершения (горит постоянно);
- счет завершен и осуществлен сброс (погашен).

После сброса отображается значение 0000, если выбран прямой режим отсчета (параметр P07=1) или значение рабочей точки, если выбран обратный режим отсчета (параметр P07=2).

Во время отсчета текущее значение счетчика, прямого или обратного, отображается на дисплее. Параметр ddd может использоваться для прямого или обратного отображения времени t3.

Если режим подхвата настроен для продолжения счета при прерывании питания (параметр P08=2), то 2 центральных индикатора горят постоянно, если счет остановлен, и указывают на то, что питание прервано, но есть подключение к батарейке. Если при питании от батарейки счет продолжается, то эти индикаторы мигают раз в секунду при погашенном остальном дисплее.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА

Режим Ожидания контроллера можно активизировать соответствующим образом сконфигурированными цифровым входом (параметры H11-12) или кнопкой (параметры H31, 32, 33).


Параметр H08 позволяет выбрать состояние прибора при активном режиме Ожидания:

- H08=0: В режиме Ожидания дисплей остается включенным, но работа контроллера блокируется.
- H08=1: В режиме Ожидания дисплей выключается и работа контроллера блокируется.
- H08=2: В режиме Ожидания на дисплее высвечивается метка «OFF» и работа контроллера блокируется.

При каждой активизации режима Ожидания цикла счета времени сбрасываются.

РАБОТА ВЫХОДА OUT1

Данный прибор можно запрограммировать значением параметра **P01** для работы выхода OUT1 в одном из 5-ти режимов:

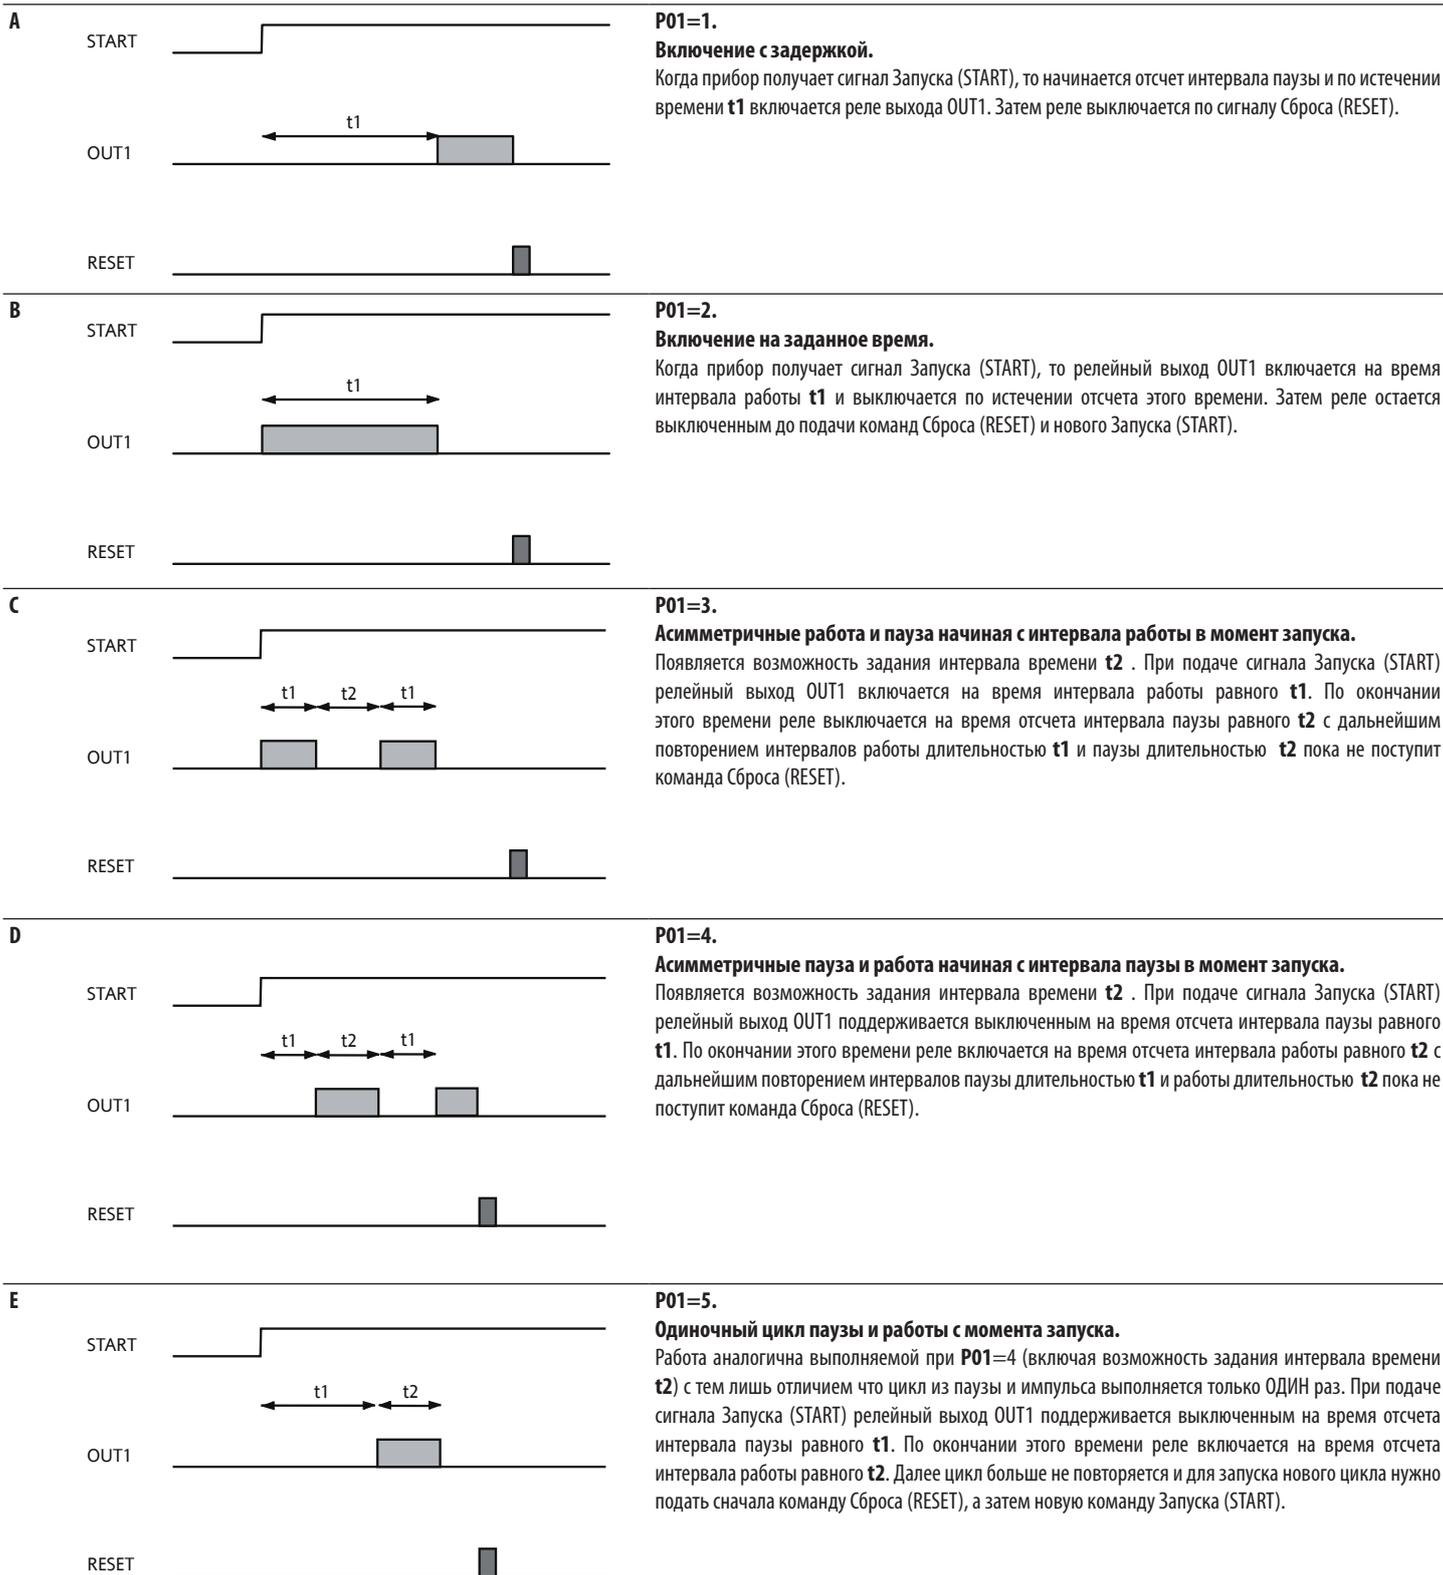


СИСТЕМА МОНИТОРИНГА TELEVISSYSTEM

BusAdapter150

Интерфейсный модуль преобразования шин TTL - RS-485 с установкой на DIN рейку для подключения контроллера через сетевую шину RS-485 к системе мониторинга Televiz или на базе протокола ModBUS.

PCInterface

Интерфейсный модуль преобразования шин RS-232/RS-485 для подключения контроллера к ПК с системой мониторинга Televiz при этом в интерфейсный модуль должна быть установлена соответствующая лицензионная карточка (BlueCard).

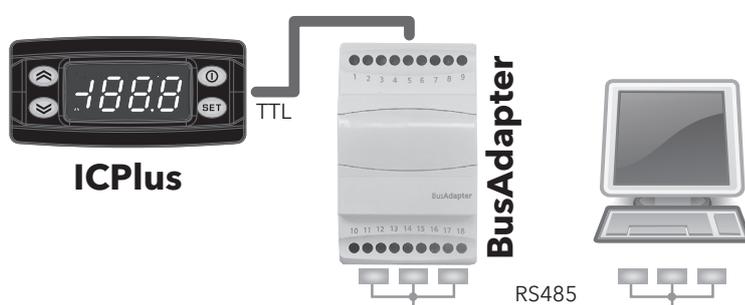

РАБОТА ВЫХОДА OUT2

Данный прибор можно запрограммировать значением параметра **P02** для работы выхода OUT2 в одном из 4-х режимов:


A P02=0. Релейный выход OUT2 постоянно выключен.

B P02=1. Релейный выход OUT2 работает аналогично релейному выходу OUT1, т.е. имеем вдвоенные контакты выходных реле.

C P02=2.

Выход OUT2 работает как разово включающийся контакт.

Релейный выход OUT2 включается с подачей команды Запуска (START) и остается включенным до подачи команды Сброса (RESET).

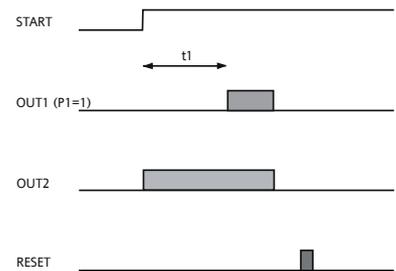


D P02=3.


Выход OUT2 работает аналогично выходу OUT1 по значению P01, но в отношении OUT2 Применяется интервал t3 вместо интервала t1.

При $P02 = 3$ появляется возможность задания интервала времени $t3$. Этот интервал имеет ту же шкалу, что и интервал $t1$ и не может быть больше чем $t1$. После получения команды Запуска (START) управление релейным выходом OUT2 осуществляется аналогично режиму, выбранному параметром P01 для выхода OUT1. В этом режиме при задании интервала $t3$ отображается метка $t3 i$ для подчеркивания независимости интервала $t3$ ($i = independent$).

При задании $P01=1, 4$ или 5 режим работы OUT2 аналогичен режиму работы OUT1, но в качестве интервала паузы или задержки применяется интервал $t3$ вместо $t1$ для OUT1.

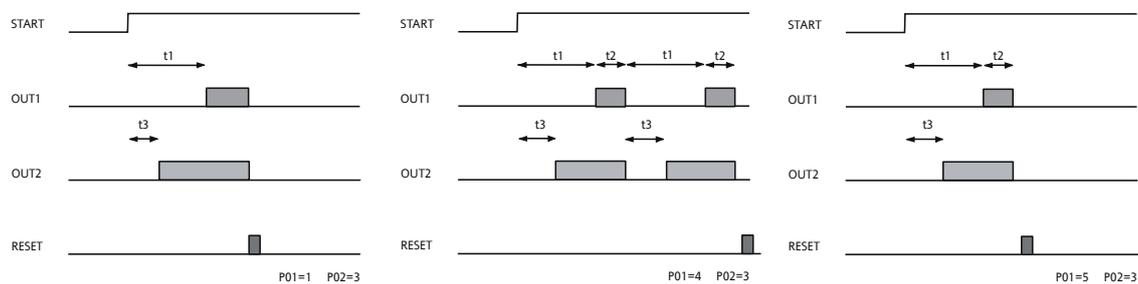

При задании $P01=2$ или 3 режим работы OUT2 аналогичен режиму работы OUT1, но в качестве времени интервала работы применяется интервал $t3$ вместо $t1$ для OUT1:

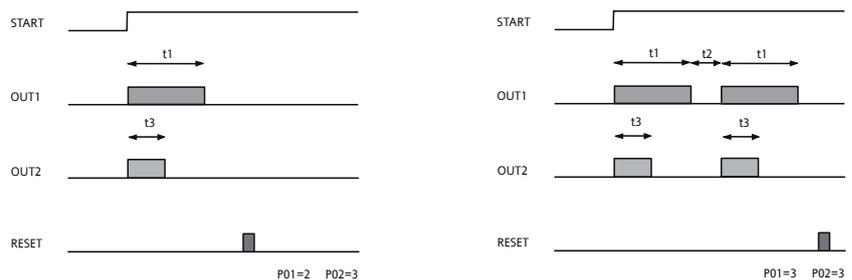


E P02=4.


Выход OUT2 работает аналогично выходу OUT1 по значению P01, но с опережением переключения OUT2 по отношению к OUT1 на время t3.

При $P02 = 4$ появляется возможность задания интервала времени $t3$. Этот интервал имеет ту же шкалу, что и интервал $t1$ и не может быть больше чем $t1$. После получения команды Запуска (START) управление релейным выходом OUT2 осуществляется аналогично режиму, выбранному параметром P01 для выхода OUT1. В этом режиме при задании интервала $t3$ отображается метка $t3 d$ для подчеркивания зависимости интервала ($d = dependent$).

При задании $P01=1, 4$ или 5 режим работы OUT2 аналогичен режиму работы OUT1, но в качестве времени задержки или паузы применяется интервал $t1-t3$ вместо $t1$ для OUT1.

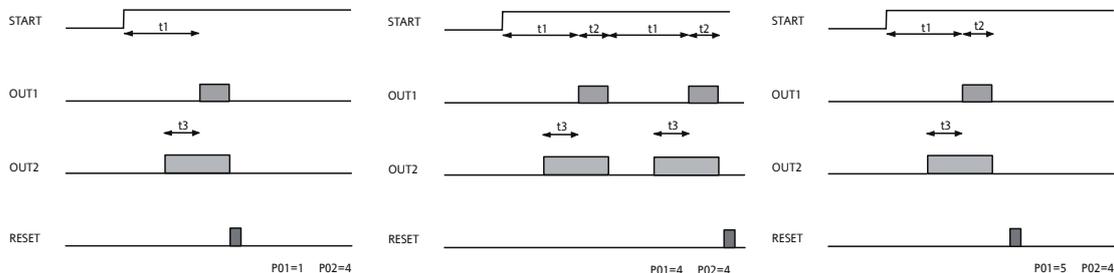


При задании $P01=2$ или 3 режим работы OUT2 аналогичен режиму работы OUT1, но в качестве интервала работы применяется интервал $t1-t3$ вместо $t1$ для OUT1:

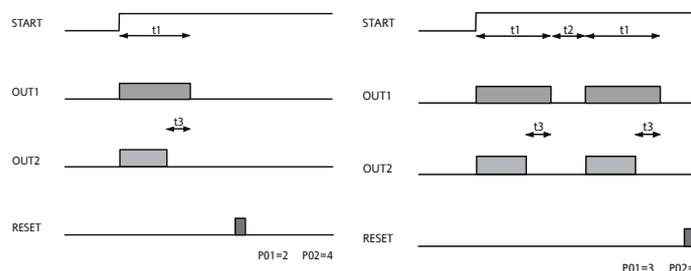

РАБОТА ПО ВХОДУ РАЗРЕШЕНИЕ СЧЕТА (CNT EN)

Сигнал Запуска может подаваться кнопкой Запуска/Остановки, которая работает в переключающем режиме или от цифрового входа Разрешения счета (CNT EN).

Данный прибор можно запрограммировать значением параметра **P09** для работы по входу входа Разрешения счета (CNT EN) в 4-х различных режимах:

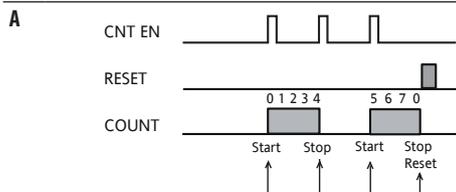

R09=1.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ФРОНТОМ ИМПУЛЬСА.


При приходе первого импульса на вход Разрешения счета (CNT EN) запускается (Start) отсчет (COUNT), а в приходе следующего импульса он останавливается (Stop). Следующий импульс вновь активизирует продолжение счета (COUNT) с ранее остановленного значения и т. д. вплоть до завершения отсчета или получения команды Сброса (RESET).

B R09=2 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СБРОС-ЗАПУСК/ОСТАНОВКА.

Режим работы напоминает работу по команде кнопки Запуск/Остановка, но с учетом значения дополнительно параметра **P10** определяющего два подрежима работы:

R09=2 - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ФРОНТОМ СБРОС-ЗАПУСК/ОСТАНОВКА


имеет два рабочих подрежима:

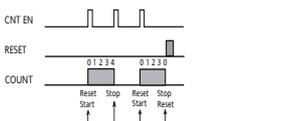

R09=2, P10=1.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СБРОС-ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ФРОНТОМ ИМПУЛЬСА.


При приходе первого импульса на вход Разрешения счета (CNT EN) сначала происходит сброс (Reset) счетчика и запускается (Start) отсчет (COUNT), а в приходе следующего импульса возможны два случая:

- если он приходит до окончания счета (COUNT), то отсчет останавливается (Stop) с отключением выхода, если он был включен по логике работы таймера.
- если он приходит после окончания отсчета (COUNT), то запускает следующий цикл с предварительным сбросом (Reset-Start).

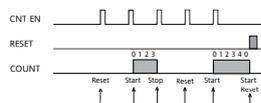


R09=2, P10=2.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СБРОС/ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ФРОНТОМ ИМПУЛЬСА.

Переключение происходит в три этапа, т.е. при приходе первого импульса на вход Разрешения счета (CNT EN) сначала происходит сброс (Reset) счетчика, с приходом второго импульса запускается (Start) отсчет (COUNT), а в приходе третьего импульса отсчет (COUNT) останавливается (Stop).

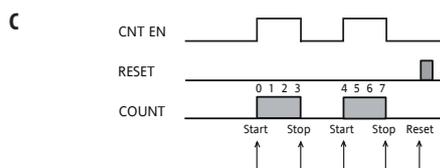

R09=3.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЗАПУСК/ОСТАНОВКА* УРОВНЕМ ИМПУЛЬСА.

При появлении на входе Разрешения счета (CNT EN) запускается (Start) отсчет (COUNT) и он продолжается пока этот импульс присутствует, а при его снятии и отсчет (COUNT) останавливается (Stop). С появлением нового импульса команды Разрешения счета (CNT EN) возобновляется отсчет (COUNT) с ранее остановленного значения и т.д. вплоть до завершения отсчета (COUNT) или получения команды Сброса (RESET).

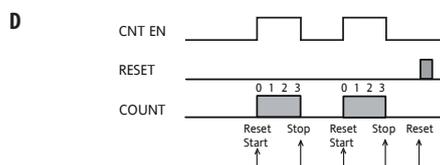

R09=4.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СБРОС-ЗАПУСК/ОСТАНОВКА* УРОВНЕМ ИМПУЛЬСА.

При приходе команды на вход Разрешения счета (CNT EN) происходит сброс счетчика с запуском (Reset-Start) отсчета (COUNT) и он продолжается пока этот импульс присутствует, а при его снятии и отсчет (COUNT) останавливается (Stop) на значении, достигнутом на момент снятия команды Разрешения счета (CNT EN).

* В этом режиме кнопка с функцией Запуска и Остановки работает исключительно как кнопка Сброса.

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ

Метка	ОПИСАНИЕ	Диап.	Исходн.	Ур.	Ед.изм.
t1	Задаваемый временной интервал (Рабочая точка) t1 .	0...9999	1	/	час/мин/сек
t2	Задаваемый временной интервал (Рабочая точка) t2 .	0...9999	1	/	час/мин/сек
t3	Задаваемый временной интервал (Рабочая точка) t3 .	0...9999	1	/	час/мин/сек
папка Программирования — метка 'Pr0'					
P01	Выбор режима релейного выхода OUT1; определяет работу реле OUT1 при выполнении отсчета: 1 = Включение с задержкой; 2 = Включение на время; 3 = Повторяющиеся циклы паузы и работы начиная с паузы; 4 = Повторяющиеся циклы работы и паузы начиная с работы; 5 = Выполнение единичного цикла пауза и работа.	1...5	1	1-2	число
P02	Выбор режима релейного выхода OUT2; определяет работу реле OUT2 при выполнении отсчета: 0 = Выход не реагирует на запуск и ведение отсчета и остается все время выключенным; 1 = Выход в точности повторяет состояние выхода OUT1; 2 = Включает с подачи команды на запуск отсчета и остается включенным до команды сброса; 3 = Работает по логике выхода OUT1 но с другим временем; 4 = Работает по логике выхода OUT1 но с опережением расчетного переключения.	0...5	0	1-2	число
P03	Шкала задания временного интервала t1 ; определяет единицу измерения задания t1 (и t3 , когда используется): 1 = Часы (9999 часов); 2 = Часы-минуты (99 часов/59 минут); 3 = Минуты-секунды (99 минут/59 секунд); 4 = Секунды-сотые доли (99 минут/99 сотые).	1...4	1	1-2	число
P04	Шкала задания временного интервала t2 ; определяет единицу измерения задания t2 : 1 = Часы (9999 часов); 2 = Часы-минуты (99 часов/59 минут); 3 = Минуты-секунды (99 минут/59 секунд); 4 = Секунды-сотые доли (99 минут/99 сотые).	1...4	1	1-2	число
P05	Верхний предел для задания старшего разряда (2 первых знака) временного интервала (рабочей точки) t1 .	0...99	99	1-2	час/мин/сек
P06	Верхний предел для задания старшего разряда (2 первых знака) временного интервала (рабочей точки) t2 .	0...99	99	1-2	час/мин/сек
P07	Режим или направление отсчета: 1 = Прямой (с увеличением значения); 2 = Обратный (с уменьшением значения).	1...2	1	1-2	число
P08	Режим работы с резервной батареей при пропадании основного источника питания: 1 = Остановка отсчета с сохранением текущего значения; 2 = Продолжение отсчета (только при наличии внешней батарейки); 3 = Сброс отсчета.	1...3	1	1-2	число
P09	Выбор режима работы прибора по цифровому входу Разрешения отсчета (CNT EN): 1 = Фронтом Запуска Остановка; 2 = Фронтом Сброс-Запуск Остановка; 3 = Уровнем Запуска Остановка; 4 = Уровнем Сброс-Запуск Остановка.	1...4	1	1-2	число
P10	Режим действия кнопки Запуска/Остановки: 0 = Никакого действия; 1 = Сброс-Запуск Остановка; 2 = Сброс/Запуск Остановка; 3 = только Сброс.	0...3	1	1-2	число
папка Связи - метка 'Add'					
dEA (1)	Номер в семействе (младший разряд) сетевого адреса прибора.	0...14	0	1-2	число
FAA (1)	Семейство (старший разряд) сетевого адреса прибора.	0...14	0	1-2	число

Метка	ОПИСАНИЕ	Диап.	Исходн.	Ур.	Ед.изм.
папка Дисплея - метка 'dis'					
LOC (2)	Блокировка клавиатуры (запрет изменения Рабочих точек). n (0) = Клавиатура разблокирована; y (1) = Клавиатура заблокирована.	n/y	n	1-2	флаг
PA1	Значение пароля защиты доступа к параметрам уровня 1 (Пользователя). Активизирован, если не равен 0.	0...255	0	1-2	число
PA2	Значение пароля защиты доступа к параметрам уровня 2 (Инсталлятора). Активизирован, если не равен 0.	0...255	0	2	число
Пароли активизируются, если значения этих параметров PA1 и PA2 отличны от 0 (нуля).					
ddd	Выбор значения, отображаемого на исходном дисплее при включении прибора: 0 = t1/t2; 1 = t3.	0/1	0	1-2	флаг
папка Конфигурирования - метка 'CnF'					
H02	Время удержания функциональных кнопок для запуска назначенной функции.	0...15	1	2	сек
H08	Поведение прибора в режиме Ожидания. 0 = Дисплей остается включенным с блокированием отсчета; 1 = Дисплей выключается с блокированием отсчета; 2 = На дисплее высвечивается метка "OFF" с блокированием отсчета.	0/1/2	2	2	число
H11 (3)	Полярность и назначение цифрового входа DI1: 0 = не используется; 1 = Разрешение отсчета (CNT EN) по фронту; 2 = Сброс (RESET) уровнем; 3 = режим ожидания.	-3...3	-1**	2	число
ПОМНИТЕ: H11 & H12 Д.Б. РАЗНЫМИ, ЕСЛИ НЕ О!!!					
H12 (3)	Полярность и назначение цифрового входа DI2. Аналогично значениям для H11.	-3...3	-2**	2	число
H21	Назначение цифрового выхода DO1. 0 = не используется; 1 = логический выход Out1; 2 = логический выход Out2.	0...2	1	2	число
H22	Назначение цифрового выхода DO1. Аналогично значениям для H21.	0...2	2	2	число
H31	Назначение функции кнопке ВВЕРХ. 0 = не используется; 1 = Запуск/Остановка; 2 = Сброс; 3 = режим Ожидания.	0...3	0	2	число
H32	Назначение функции кнопке ВНИЗ. Аналогично значениям для H31.	0...3	0	2	число
H33	Назначение функции кнопке режима Ожидания (ESC). Аналогично значениям для H31. При пропадании основного питания кнопкой может подаваться только команда Сброса (RESET) и только кнопкой режима Ожидания (ESC).	0...3	1	2	число
rEL	Номер версии прибора. Параметр только для чтения.	0...65535	1	1/2	число
tAb	Номер таблицы параметров прибора. Параметр только для чтения.	0...65535	1	1/2	число
Папка Карточки Копирования - папка 'Fpr'					
UL	Функция выгрузки параметров из прибора на Карточку копирования.	/	/	1/2	/
dL	Функция загрузки параметров из Карточки копирования в прибор.	/	/	1/2	/
Fr (4)	Функция форматирования Карточки копирования с безвозвратным удалением с нее всех данных.	/	/	1/2	/

ПРИМЕЧАНИЯ:

- (1) Пара значений параметров **dEA** и **FAA** задает сетевой адрес прибора в формате "FF.DD" (где DD=**dEA** и FF=**FAA**).
- (2) При блокировании клавиатуры при коротком нажатии "set" Вы сможете просматривать значения рабочих точек, но не изменять их до снятия блокировки из меню Программирования.
- (3) **ВНИМАНИЕ:** знак значения меняет полярность: при положительных значениях вход активен при замыкании контакта; при отрицательных значениях вход активен при размыкании контакта.
- (4) Во время выполнения функции форматирования **Fr** все хранившиеся на Карточке копирования данные будут безвозвратно утеряны. Отменить эту операцию невозможно.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Фирма ELIWELL CONTROLS SRL не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате:

- монтажа / эксплуатации, отличных от предусмотренных и, в частности, отличных от требований безопасности, предусмотренных нормами стандартов и приведенных в настоящем документе;
- применения на щитах, без соответствующей защиты от электроудара, воды и пыли после завершения монтажа;
- применения на щитах с наличием доступа к частям с опасным напряжением без использования инструмента;
- вскрытия и/или внесения изменений в изделие;
- применение на щитах (панелях), не отвечающих действующим стандартам и требованиям.

ОТКЛОНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данная публикация является исключительной собственностью фирмы ELIWELL CONTROLS SRL, которая категорически запрещает воспроизводить и распространять ее без ясного на то разрешения ELIWELL CONTROLS SRL. Хотя разработке данного документа уделялось большое внимание, ELIWELL CONTROLS SRL не несет ответственности за последствия его использования. Это же относится ко всем специалистам и фирмам вовлеченным в подготовку и редактирование данного документа. ELIWELL CONTROLS SRL оставляет за собой право вносить любое изменение эстетического или функционального характера, без какого бы то предупреждения.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Правила использования

Для обеспечения безопасной эксплуатации прибор должен быть установлен и использован в соответствии с поставляемой инструкцией. При нормальных условиях использования, части прибора, находящиеся под опасным напряжением, должны быть недоступны. Прибор должен быть адекватно защищен от воздействия воды и пыли, доступ к нему должен осуществляться только с применением специального инструмента (за исключением передней панели). Прибор идеально приспособлен для использования в холодильном оборудовании домашнего и аналогичного применения и был протестирован в соответствии с Европейскими стандартами безопасности.

Ограничения использования

Запрещается любое применение, отличное от разрешенного. Необходимо отметить, что контакты реле функционального типа и могут повреждаться (отказывать), поэтому все защитные устройства, предусмотренные стандартом или подсказанные здравым смыслом должны устанавливаться вне прибора.

УТИЛИЗАЦИЯ



Установка (или продукт) должны утилизироваться отдельно с соответствии с региональными стандартами касающимися утилизации отходов.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления печатается на контроллере указывает неделю (**ww**) и год (**yy**) производства в формате **ww-yy**.

АДРЕС

Eliwell Controls Srl
Via dell'Industria, 15 Z. I. Paludi
32010 Alpagò (BL) - Italy
тел.: +39 0437 986 111
факс: +39 0437 989 066

Техническая поддержка:

тел.: +39 0437 986 300
E-mail: techsuppeliwell@schneider-electric.com
www.eliwell.com

отдел продаж:

тел.: +39 0437 986 100 (Италия)
тел.: +39 0437 986 200 (другие страны)
E-mail: saleseliwell@schneider-electric.com

Московский офис

Москва, 115230, РОССИЯ
ул. Нагатинская д. 2/2
этаж 4 офис 402
тел.: +7 499 611 79 75
факс: +7 499 611 78 29

отдел продаж: **michael@mosinv.ru**

техническая поддержка: **leonid@mosinv.ru**

www.mosinv.ru

MADE IN

MADE IN ITALY

СДЕЛАНО В

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

